Manuel Madrid Ordoñez Ingeniero Civil Cédula Profesional 5533493 Perito Responsable SAOP 13/13/1436 Número Celular 04455 3939 2799

EDIFICIO INSTITUTO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA

Resultado de la inspección post sismo realizada al inmueble ubicado en Avenida Bucareli # 22 y 24, Colonia Centro, Código Postal 06040, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Se realizó el recorrido en la totalidad del edificio incluyendo semi-sótano, no encontrándose elementos fallados ni indicios de falla en vigas, columnas y entrepisos.

Los daños menores observados son fisuras y desprendimiento de acabado de muros en las oficinas del asesor ubicadas en el primer nivel. Estos hallazgos no comprometen la seguridad estructural del edificio.

En el semi-sótano se aprecia el desconchamiento de concreto en una arista de la trabe portante de la colindancia sur. Estos hallazgos no comprometen la seguridad estructural del edificio, pero requieren de una solución inmediata.

En la colindancia con el cine Palacio Chino, se observa que el pretil vecino puede derrumbarse nuevamente; es preciso retirar el escombro producto del derrumbe del pretil. Es preciso exigir al propietario de ese inmueble el detalle de acciones a realizar para la protección de la colindancia en caso de sismo, de ser preciso deberá solicitarse la intervención de Protección Civil del gobierno de la CdMx.

No se encontraron daños en los elementos estructurales principales: columnas, trabes principales y trabes TT; se observa que las instalaciones eléctricas, bajantes e instalaciones hidrosanitarias se encuentran en condiciones adecuadas para su operación.

ACCIONES INMEDIATAS:

1 Conciliar con el propietario del cine Palacio Chino, las medidas de protección de colindancia.

ACCIONES PARA DAÑOS MENORES:

- El fisuramiento de aplanados se resolverá con trabajos convencionales de albañileria.
- El desconchamiento de concreto en la trabe portante, se corregirá la sección aplicando epoxine 300 ligado con epoxine 200.

OPNION TÉCNICA

El edificio califica como CONFORME para su ocupación y SEGURO para su normal operación.

Atentamente.



Ing. Raul Chavez Benitez

Cédula Profesional 2716940 Registro CSE-0232

EDIFICIO INSTITUTO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA

Resultado de la inspección post sismo realizada al inmueble ubicado en Avenida Bucareli # 22 y 24, Colonia Centro, Código Postal 06040, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Se realizó el recorrido en la totalidad del edificio incluyendo semi-sótano, no encontrándose elementos fallados ni indicios de falla en vigas, columnas y entrepisos.

Los daños menores observados son fisuras y desprendimiento de acabado de muros en las oficinas del asesor ubicadas en el primer nivel. Estos hallazgos no comprometen la seguridad estructural del edificio.

En el semi-sótano se aprecia el desprendimiento de concreto en una arista de la trabe portante de la colindancia sur. Estos hallazgos no comprometen la seguridad estructural del edificio, pero requieren de una solución inmediata.

En la colindancia con el cine Palacio Chino, se observa que el pretil vecino puede derrumbarse nuevamente; es preciso retirar el escombro producto del derrumbe del pretil. Es preciso exigir al propietario de ese inmueble el detalle de acciones a realizar para la protección de la colindancia en caso de sismo, de ser preciso deberá solicitarse la intervención de Protección Civil del gobierno de la CdMx.

No se encontraron daños en los elementos estructurales principales: columnas, trabes principales y trabes TT; se observa que las instalaciones eléctricas, bajantes e instalaciones hidrosanitarias se encuentran en condiciones adecuadas para su operación.

ACCIONES INMEDIATAS:

- Localizar el proyecto ejecutivo arquitectónico y estructural, así como estudio de mecánica de suelos, de este edificio.
- Localizar el modelo del diseño estructural ejecutable, con la finalidad de hacer una corrida considerando las condiciones actuales de solicitudes de cargas.
- 3. Conciliar con el propietario del cine Palacio Chino, las medidas de protección de colindancia.

ACCIONES PARA DAÑOS MENORES:

- 1. El fisuramiento de aplanados se resolverá con trabajos convencionales de albañilería.
- 2. El desprendimiento del recubrimiento de concreto en la trabe portante, se corregirá la sección aplicando productos de la marca fester, línea epoxine 300 ligado con epoxine 200.



EDIFICIO INSTITUTO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA

OPINION TÉCNICA

El edificio califica como CONFORME para su ocupación y SEGURO para su operación.

Atentamente

Ing. Raul Chavez Benitez

Cédula Profesional 2716940 Registro CSE-0232



ING. RAUL CHAVEZ BENITEZ CED. PROF. 2716940 C/SE 0232